

Band- und Tellerschleifmaschine BTS800 und BTS900

ab Baujahr 2018

Fehlerbild: Schleifband bleibt bei geringster Belastung stehen

Ursache: Rippenband hat sich gelängt

Lösung: Rippenband spannen



- Öffnen Sie die Kreuzschraube und nehmen die Abdeckung ab.



- Lösen Sie die drei Kreuzschrauben



- Durch Drehen der Zylinderschraube mit einem Sechskantstiftschlüssel können Sie Spannung des Rippenband einstellen

Achtung: Zu hohe Riemen-Spannung bewirkt Lärm und Motorüberlastung, zu geringe Riemen-Spannung vorzeitige Riemen-Ermüdung, keine Schleifleistung und Lärm.